DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA

MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

Ref.: 39-0433

julio 2013

Valoración julio	
ELIMINACION PLANTAS ALOCTONAS INVASORAS	
REPOSICION DE PLANTACIONES	
REPARACION DE DAÑOS POR TEMPORALES Y OTRAS CAUSAS	7.568,79
SEGURIDAD Y SALUD	545,42
TOTAL EJECUTADO	8.114,21

ACTUACIONES

REPARACIONES EN PASARELA MADERA PLAYA DE GALIZANO
EJECUCION ESCALERAS ACCESO PLAYA DE SAN JULIAN, EN LIENDO
ACCESO PLAYA DE LA ARENA EN PECHÓN
CARTELERIA SEÑALIZACION PELIGRO DESPRENDIMIENTO
REPARACION TARIMAS EN SANTA JUSTA



DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

3

ACTUACION:	
REPARACIONES EN PASARELA	<u>Fed</u>
MADERA PLAYA	
DE GALIZANO	

Fecha Inicio 04 julio 2013

Fecha Fin: 05 julio 2013

FECHA AUTORIZACIÓN: 03/07/2013

Descripción:

El objeto de la actuación consiste en la reposición de pilares de la estructura mirador, reposición de elementos de la barandilla y reparación del tillo de la pasarela mediante la reposición de tablas deterioradas y la sujeción de tablas sueltas. Se procederá a la colocación de 5 postes de 12 cm de diámetro y 2 m de altura sobre dados de hormigón de 40x40x40 cm; sustitución de las tablas de tillo (de 20 x 4 cm y 2 m) que se encuentran deterioradas y la sujeción de parte de ellas mediante tornillería de acero inoxidable. Se ejecutaran 3 escalones en la parte final de las escaleras de acceso a la playa para evitar el desnivel por la retirada de arena y se repondran elementos de la barandilla.



LOCALIZACION DE LA ACTUACION

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

REPARACIONES EN PASARELA MADERA PLAYA DE GALIZANO 🗆

<u>Perso</u>	<u>nal</u>	<u>Maquinaria</u>		
	1 oficial 1 peon	Pequeña maquinaria au desatornillador de impa		
<u>Mater</u>		e, 5 postes 12 cm diametro	o x 2 m altura	
UD	Descripción	Cantidad	Precio	E. Material
jor	Brigada de trabajo Material	1,11	614,46 122,421	682,05 122,42
		TOTAL EJECUC	CION MATERIAL	804,47
			I.V.A. 21%	168,94
	VAL	ORACION TOTAL DE	LA ACTUACION	973,41



DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA

MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

REPARACIONES EN PASARELA MADERA PLAYA DE GALIZANO 🗆

Estado Inicial









DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

Fase Intermedia












DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA







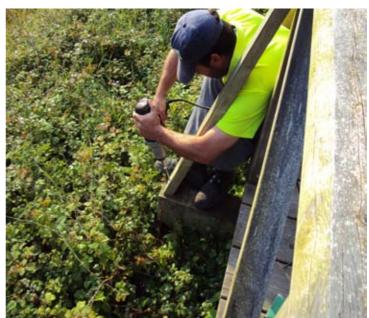

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

Estado final











DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

3

ACTUACION: EJECUCION ESCALERAS ACCESO	<u>Fecha Inicio</u>	26 junio 2013
PLAYA DE SAN JULIAN, EN LIENDO	<u>Fecha Fin:</u>	PENDIENTE FINALIZAR
FECHA AUTORIZACIÓN:12/06/2013		

Descripción:

Dos desprendimientos producidos con las últimas lluvias han invadido el camino de acceso a la playa por lo que en la actualidad solo se puede bajar a la playa por el talud

El objeto de la actuación es la ejecución de unas escaleras de hormigón con barandilla ubicadas en una zona alejada del área de desprendimientos y así evitar posibles caídas de material desprendido sobre los usuarios de la playa.

La actuación consiste en la ejecución de unas escaleras de hormigón de 1.25 m de anchura, una plataforma de hormigón de dimensiones 4x3 m que da acceso a las escaleras y un murete con barandilla de postes metálicos en coronación



LOCALIZACION DE LA ACTUACION

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

EJECUCION ESCALERAS ACCESO PLAYA DE SAN JULIAN, EN LIENDO

Perso	<u>nal</u>	<i>Maquinaria</i> Dumper		
	1 oficial	Pequeña maquinaria aux	xiliar: grupo electroge	eno.
	2 peones	desatornillador de impac	cto, sierra de madera	
Mater	iales:	<u>'</u>		
UD	Descripción	Cantidad	Precio	E. Material
	Brigada de trabajo	5,7	614,46	3.502,42
	Material	,	011,10	772,74
		TOTAL EJECUC	ION MATERIAL	4.275,16
			I.V.A. 21%	897,78
		VALORACION TOTAL DE L	_A ACTUACION	5.172,94

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

EJECUCION ESCALERAS ACCESO PLAYA DE SAN JULIAN, EN LIENDO

Estado Inicial







DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA







DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

Fase Intermedia









DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA








DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

Estado final

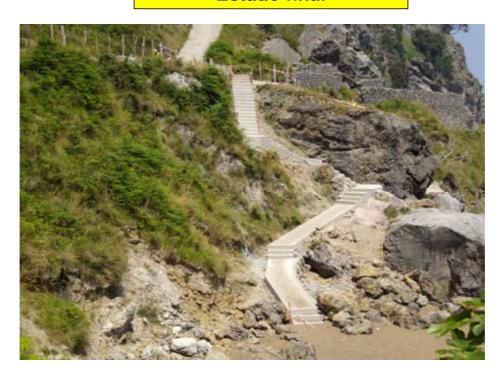



DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA








DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA



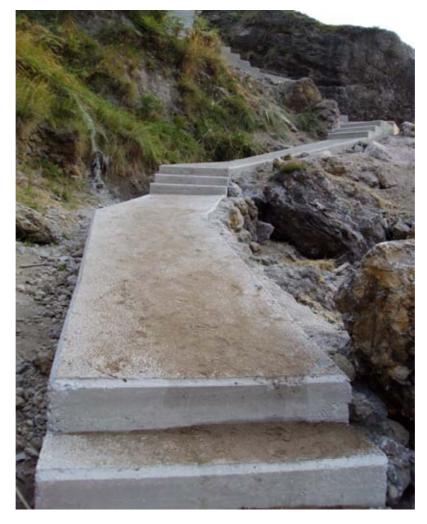



DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

3

ACCESO PLAYA DE LA ARENA EN	<u>Fecha Inicio</u>	07 mayo 2013	
PECHÓN	Fecha Fin:	02 julio 2013	
FECHA AUTORIZACION: 08/02/2013		0_ june _0 10	

Descripción:

En el último tramo se produce un descenso brusco a la playa aumentando la pendiente al 15 % en los últimos 25 mt; en este tramo se colocara murete de hormigón y barandilla metalica. La barandilla esta formada por postes metalicos en forma de T con pasante para la cuerda de 3 cm de diametro



LOCALIZACION DE LA ACTUACION

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

ACCESO PLAYA DE LA ARENA EN PECHÓN

<u>Perso</u>	<u>onal</u>	<u>Maquinaria</u>			
2 oficiales 2 peones		Grupo electrogeno y t	Grupo electrogeno y taladro percutor		
Materiales: 35 ml cuerda 30 mm diametro y 21 piezas galvanizadas forma T					
UD	Descripción	Cantidad	Precio	E. Material	
jor P.A	Brigada de trabajo Materiales	0,3	614,46 305,66	184,34 305,66	
	VAL	TOTAL EJECU	JCION MATERIAL I.V.A. 21% E LA ACTUACION	490,00 102,90 592,90	

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

ACCESO PLAYA DE LA ARENA EN PECHÓN

Estado final









DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

3

ACTUACION:

CARTELERIA SEÑALIZACION PELIGRO DESPRENDIMIENTOS

Fecha Inicio 08 julio 2013

Fecha Fin: 09 julio 2013

Descripción:

Se colocan diversas señales de aviso de peligro desprendimientos de dimensiones 600x400 mm en la playa de Los Locos y Mataleñas

LANGRE LOS LOCOS





DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

CARTELERIA SEÑALIZACION PELIGRO DESPRENDIMIENTOS

<u>Personal</u>	<u>Maquinaria</u>			
1 oficial 1 peon	Grupo electrogeno y	Grupo electrogeno y taladro percutor		
Materiales:	-			
Panel de p	peligro y poste metálico de 2 m	altura		
UD Descripción	Cantidad	Precio	E. Material	
or Brigada de trabajo Materiales	0,1	614,46 66,28	61,45 132,56	
		UCION MATERIAL I.V.A. 21%	194,01 40,74	
	VALORACION TOTAL D			



DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

3

ACTUACION: REPARACION TARIMAS DE SANTA JUSTA	<u>Fecha Inicio</u>	19 julio 2013
	<u>Fecha Fin:</u>	19 julio 2013

Descripción:

Se repara el tillo deteriorado de las tarimas de Santa Justa, en Ubiarco



LOCALIZACION DE LA ACTUACION

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA


REPARACION TARIMAS DE SANTA JUSTA

Perso	<u>onal</u>	<u>Maquinaria</u>			
1 oficial 1 peon		Grupo electrogeno y	Grupo electrogeno y taladro percutor		
<u>Mater</u>	riales:				
	Panel de _l	peligro y poste metálico de 2 m	altura		
UD	Descripción	Cantidad	Precio	E. Material	
jor	Brigada de trabajo	0,7	614,46	430,12	
P.A	Materiales	1		61,45	
		TOTAL EJEC	UCION MATERIAL I.V.A. 21%	491,57 103,23	
		VALORACION TOTAL D		594,80	
				,	

DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y EL MAR DEMARCACION DE COSTAS EN CANTABRIA MANTENIMIENTO DE LA COSTA DE CANTABRIA

REPARACION TARIMAS EN SANTA JUSTA

Antes

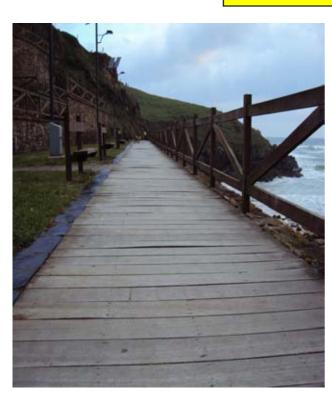



Durante

